





ترانسفورماتورها

Transformers

حسین غفاریپور



■ راندمان یا بازده ترانسفورماتور

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100\%$$

$$P_{out} = V_S I_S \cos \theta_S \quad \circ \text{ توان خروجی}$$

○ تلفات شامل: تلفات سیم پیچی (مسی) و تلفات هسته (آهن)

$$P_{Cu} = (I_S)^2 R_{eq} \quad \bullet \text{ تلفات سیم پیچی (مسی):}$$

$$P_{core} = \frac{(V_p/a)^2}{R_C} \quad \bullet \text{ تلفات هسته (آهن):}$$



■ **مثال ۱:** یک ترانسفورماتور 15 KVA، 2300/230 v، تحت آزمایش‌های مدار باز و اتصال کوتاه

قرار گرفته و نتایج زیر در اولیه دستگاه‌های اندازه‌گیری خوانده شده است.

Open-circuit test	Short-circuit test
$V_{OC} = 2300 \text{ V}$	$V_{SC} = 47 \text{ V}$
$I_{OC} = 0.21 \text{ A}$	$I_{SC} = 6.0 \text{ A}$
$P_{OC} = 50 \text{ W}$	$P_{SC} = 160 \text{ W}$

■ مطلوب است:

- الف) مدار معادل تقریبی ترانسفورماتور ارجاع شده به سمت ولتاژ بالا؟
- ب) مدار معادل تقریبی ترانسفورماتور ارجاع شده به سمت ولتاژ پایین؟
- ج) درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور در بار کامل با ضریب توان‌های ۰/۸ پس‌فاز - ضریب توان واحد و ضریب توان ۰/۸ پیش‌فاز؟
- د) راندمان ترانسفورماتور در بار کامل با ضریب توان ۰/۸ پس‌فاز؟



■ حل مثال ۱-الف:

آزمایش مدار باز

$$\begin{aligned}\theta_{OC} &= \cos^{-1} \frac{P_{OC}}{V_{OC} I_{OC}} \\ &= \cos^{-1} \frac{50W}{(2300 V)(0.21 A)} = 84^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Y_E &= \frac{I_{OC}}{V_{OC}} \angle -84^\circ \\ &= \frac{0.21 A}{2300 V} \angle -84^\circ \\ &= 9.13 \times 10^{-5} \angle -84^\circ \Omega = 0.0000095 - j0.0000908 \Omega\end{aligned}$$



$$R_C = \frac{1}{0.0000095} = 105 \text{ k}\Omega$$

$$X_M = \frac{1}{0.0000908} = 11 \text{ k}\Omega$$



■ حل مثال ۱-الف:


آزمایش اتصال کوتاه

$$\begin{aligned}\theta_{SC} &= \cos^{-1} \frac{P_{SC}}{V_{SC} I_{SC}} \\ &= \cos^{-1} \frac{160 \text{ W}}{(47 \text{ V})(6 \text{ A})} = 55.4^\circ \\ Z_{SE} &= \frac{V_{SC}}{I_{SC}} \angle \theta_{SC} \\ &= \frac{47 \text{ V}}{6 \text{ A}} \angle 55.4^\circ \Omega \\ &= 7.833 \angle 55.4^\circ = 4.45 + j6.45\end{aligned}$$



$$R_{eq} = 4.45 \Omega \quad X_{eq} = 6.45 \Omega$$

■ حل مثال ۱-الف:

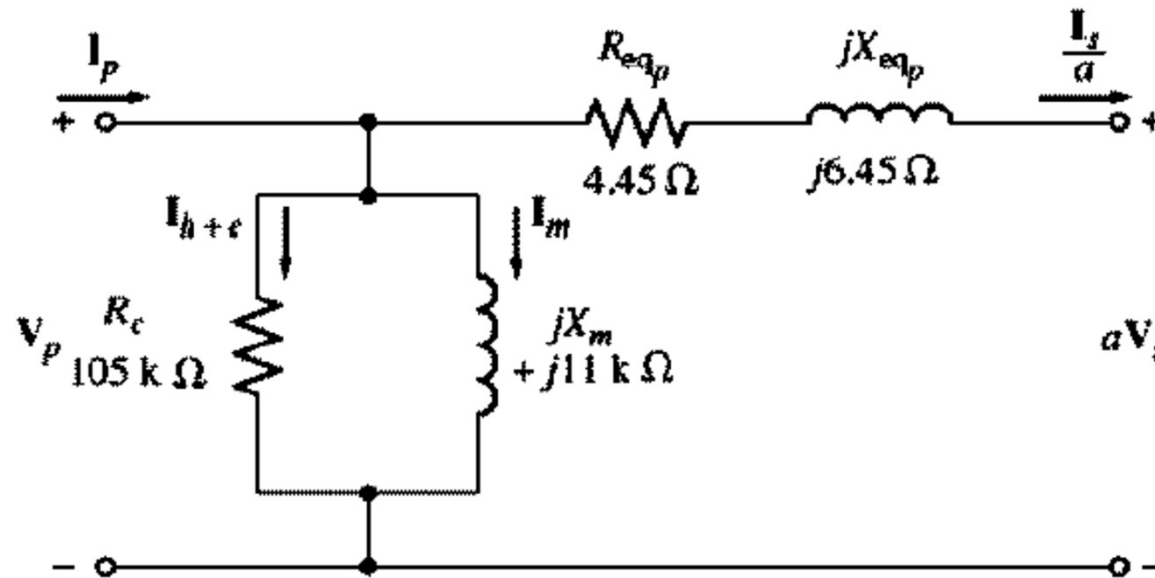

$$R_c = \frac{1}{0.0000095} = 105 \text{ k}\Omega$$

$$X_M = \frac{1}{0.0000908} = 11 \text{ k}\Omega$$


$$R_{eq} = 4.45 \Omega \quad X_{eq} = 6.45 \Omega$$

■ حل مثال ۱-ب:

$$a = N_p/N_s = 10$$

$$R_C = 1050 \Omega \quad R_{eq} = 0.0445 \Omega$$

$$X_M = 110 \Omega \quad X_{eq} = 0.0645 \Omega$$

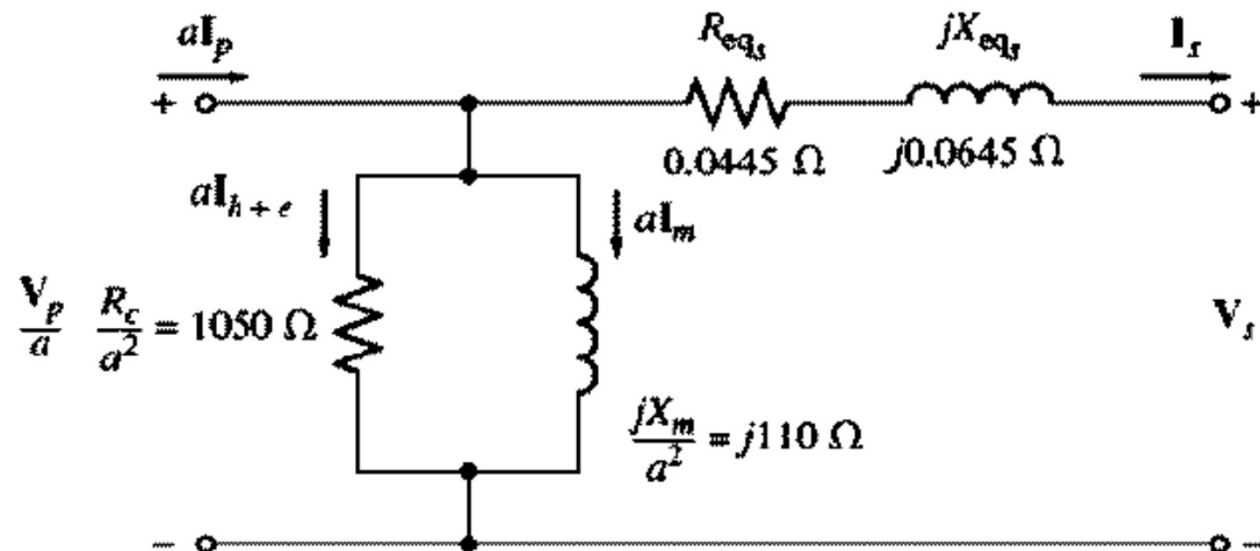



■ حل مثال ۱-ج: $I_{S,rated} = \frac{S_{rated}}{V_{S,rated}} = \frac{15,000 \text{ VA}}{230 \text{ V}} = 65.2 \text{ A}$ محاسبه جریان بار کامل


$$\frac{V_P}{a} = V_S + R_{eq} I_S + jX_{eq} I_S$$

پس فاز $PF = 0.8$ $\Rightarrow I_S = 65.2 \angle -36.9^\circ \text{ A}$

$$\begin{aligned} \frac{V_P}{a} &= 230 \angle 0^\circ \text{ V} + (0.0445 \Omega)(65.2 \angle -36.9^\circ \text{ A}) + j(0.0645 \Omega)(65.2 \angle -36.9^\circ \text{ A}) \\ &= 230 \angle 0^\circ \text{ V} + 2.90 \angle -36.9^\circ \text{ V} + 4.21 \angle 53.1^\circ \text{ V} \\ &= 230 + 2.32 - j1.74 + 2.52 + j3.36 \\ &= 234.84 + j1.62 = 234.85 \angle 0.40^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} VR &= \frac{V_P/a - V_{S,n}}{V_{S,n}} \times 100\% \\ &= \frac{234.85 \text{ V} - 230 \text{ V}}{230 \text{ V}} \times 100\% = 2.1\% \end{aligned}$$

■ حل مثال ۱-ج:

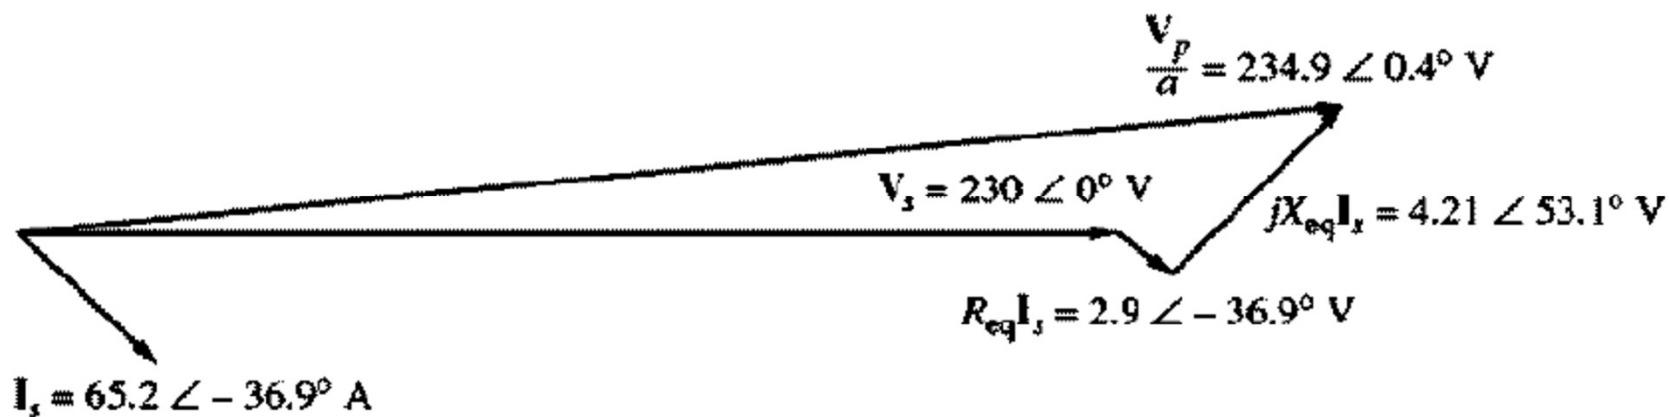

دیگرام برداری ترانسفورماتور در بار کامل با ضریب توان ۰/۸ پس فاز



■ حل مثال ۱-ج:


$$\frac{V_P}{a} = V_S + R_{eq} I_S + jX_{eq} I_S$$

PF = 1.0. واحد $\Rightarrow I_S = 65.2 \angle 0^\circ \text{ A}$

$$\begin{aligned} \frac{V_P}{a} &= 230 \angle 0^\circ \text{ V} + (0.0445 \Omega)(65.2 \angle 0^\circ \text{ A}) + j(0.0645 \Omega)(65.2 \angle 0^\circ \text{ A}) \\ &= 230 \angle 0^\circ \text{ V} + 2.90 \angle 0^\circ \text{ V} + 4.21 \angle 90^\circ \text{ V} \\ &= 230 + 2.90 + j4.21 \\ &= 232.9 + j4.21 = 232.94 \angle 1.04^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$VR = \frac{232.94 \text{ V} - 230 \text{ V}}{230 \text{ V}} \times 100\% = 1.28\%$$

■ حل مثال ۱-ج:

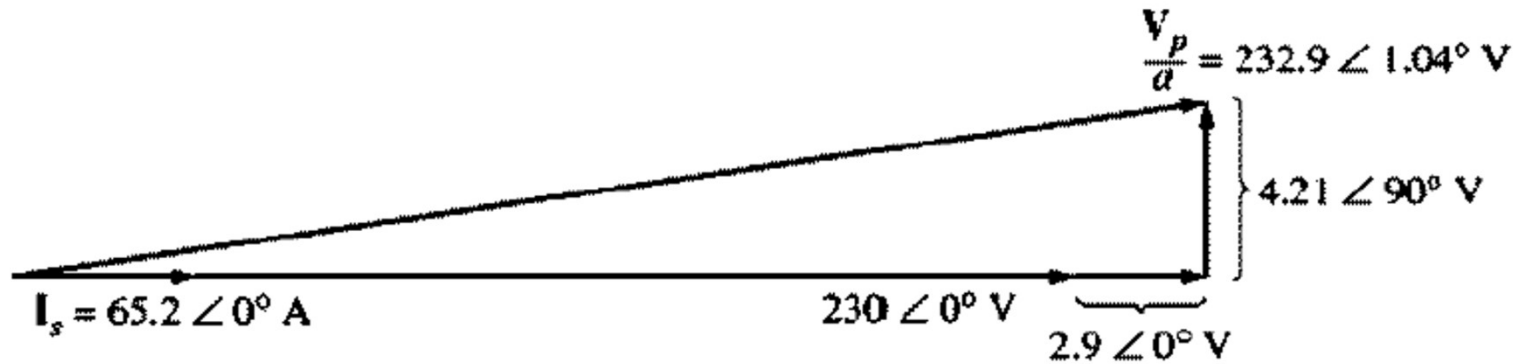

دیاگرام برداری ترانسفورماتور در بار کامل با ضریب توان واحد



■ حل مثال ۱-ج:


$$\frac{V_P}{a} = V_S + R_{eq} I_S + jX_{eq} I_S$$

PF = 0.8 پیش فاز $\Rightarrow I_S = 65.2 \angle 36.9^\circ \text{ A.}$

$$\begin{aligned} \frac{V_P}{a} &= 230 \angle 0^\circ \text{ V} + (0.0445 \Omega)(65.2 \angle 36.9^\circ \text{ A}) + j(0.0645 \Omega)(65.2 \angle 36.9^\circ \text{ A}) \\ &= 230 \angle 0^\circ \text{ V} + 2.90 \angle 36.9^\circ \text{ V} + 4.21 \angle 126.9^\circ \text{ V} \\ &= 230 + 2.32 + j1.74 - 2.52 + j3.36 \\ &= 229.80 + j5.10 = 229.85 \angle 1.27^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{VR} = \frac{229.85 \text{ V} - 230 \text{ V}}{230 \text{ V}} \times 100\% = -0.062\%$$

■ حل مثال ۱-ج:

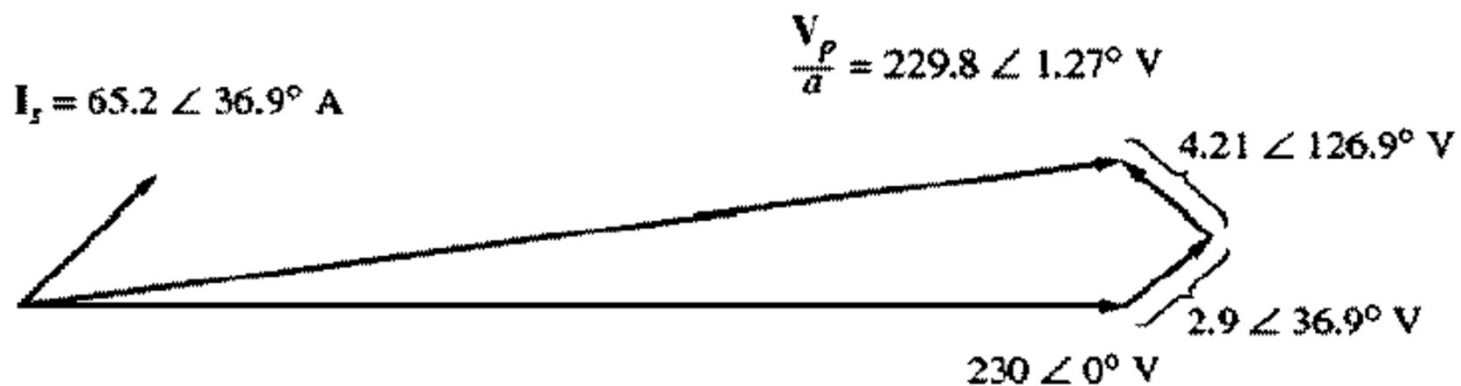

دیاگرام برداری ترانسفورماتور در بار کامل با ضریب توان 0.8 پیش فاز

■ حل مثال ۱-د:

$$P_{Cu} = (I_S)^2 R_{eq} = (65.2 \text{ A})^2 (0.0445 \Omega) = 189 \text{ W}$$

$$P_{core} = \frac{(V_p/a)^2}{R_C} = \frac{(234.85 \text{ V})^2}{1050 \Omega} = 52.5 \text{ W}$$


$$P_{out} = V_S I_S \cos \theta$$

$$= (230 \text{ V})(65.2 \text{ A}) \cos 36.9^\circ = 12,000 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{V_S I_S \cos \theta}{P_{Cu} + P_{core} + V_S I_S \cos \theta} \times 100\%$$


$$= \frac{12,000 \text{ W}}{189 \text{ W} + 52.5 \text{ W} + 12,000 \text{ W}} \times 100\%$$

$$= 98.03\%$$

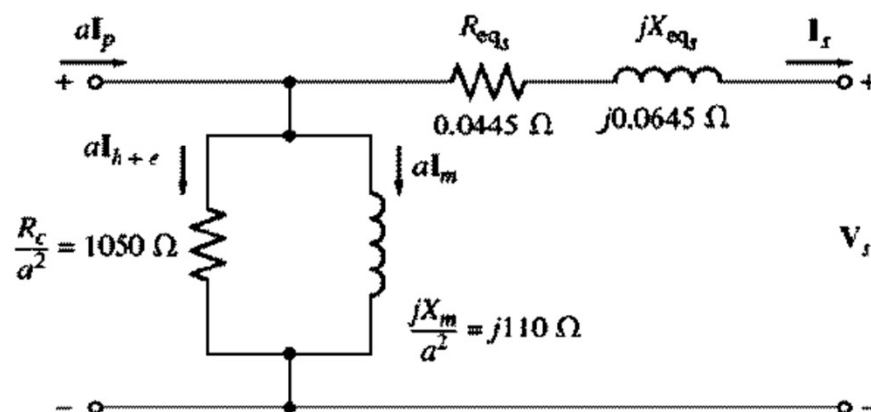


اتوترانسفورماتور

■ اتوترانسفورماتور:

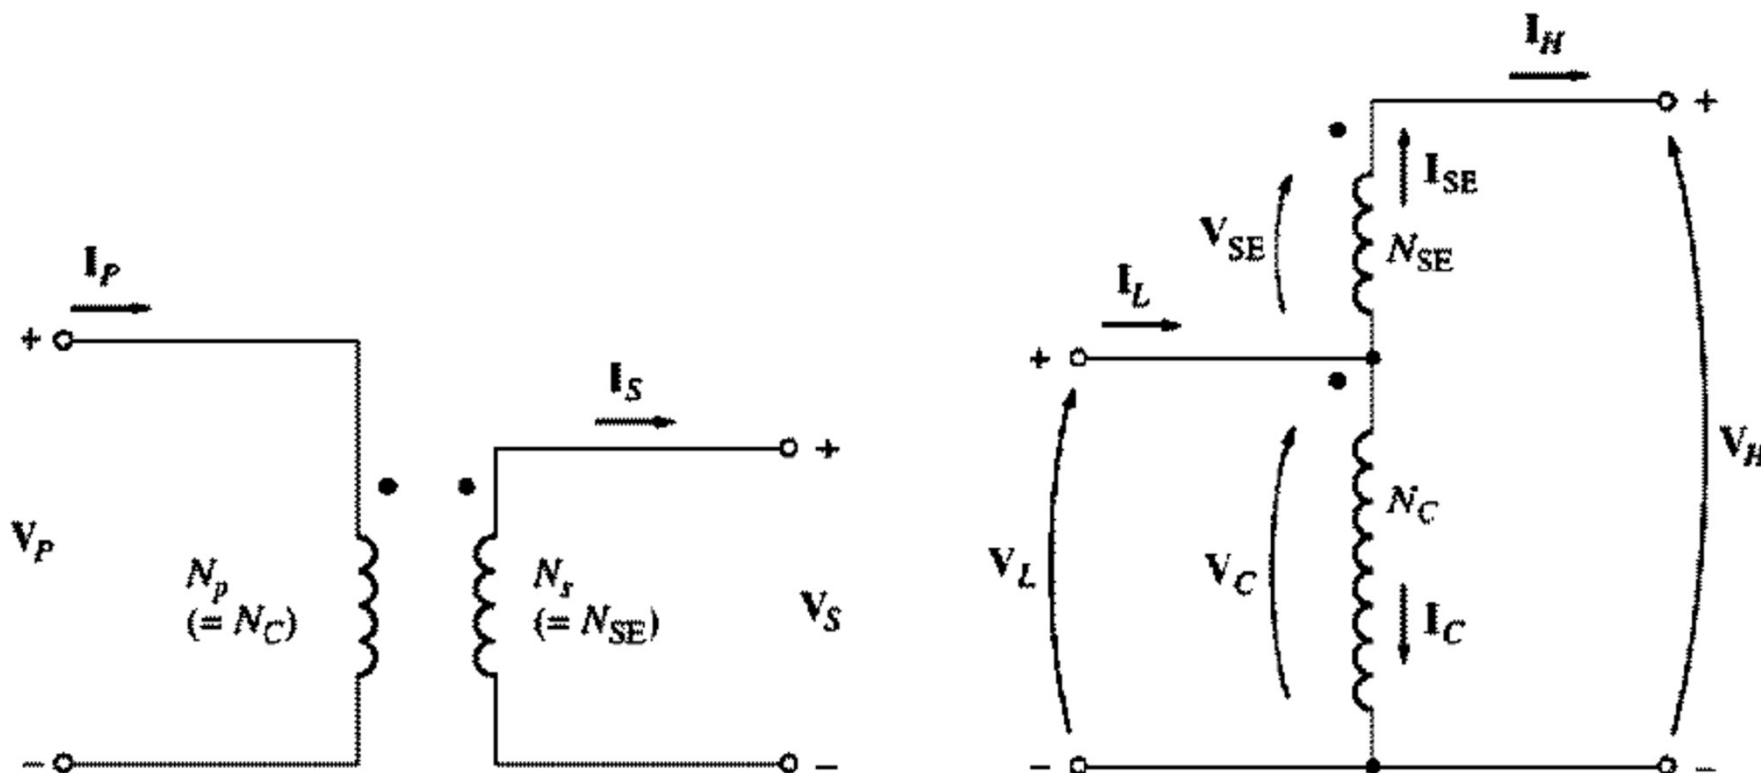

■ اتوترانسفورماتور کاهنده:

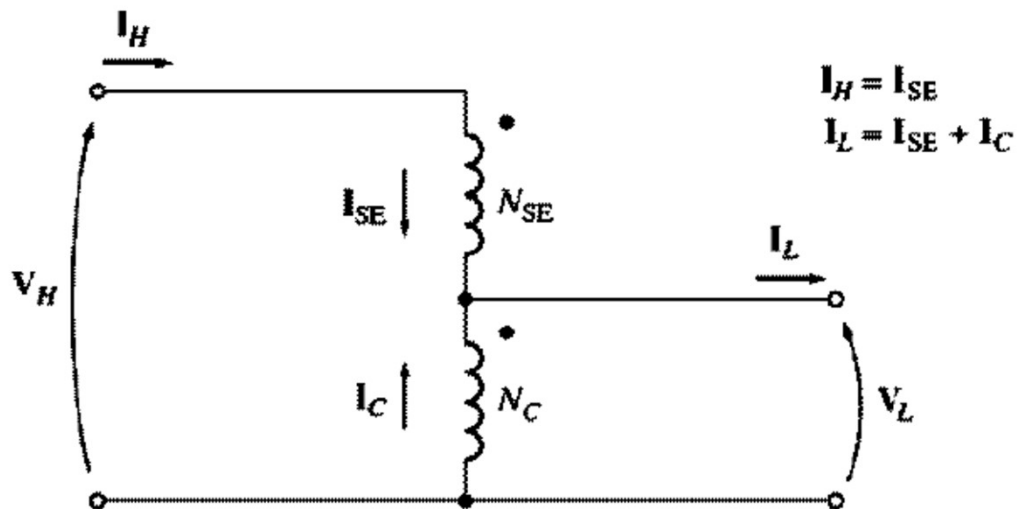

$$\frac{V_C}{V_{SE}} = \frac{N_C}{N_{SE}}$$

$$N_C I_C = N_{SE} I_{SE}$$


$$V_L = V_C$$

$$V_H = V_C + V_{SE}$$

$$I_L = I_C + I_{SE}$$

$$I_H = I_{SE}$$

روابط ولتاژ و جریان در اتوترانسفورماتور:

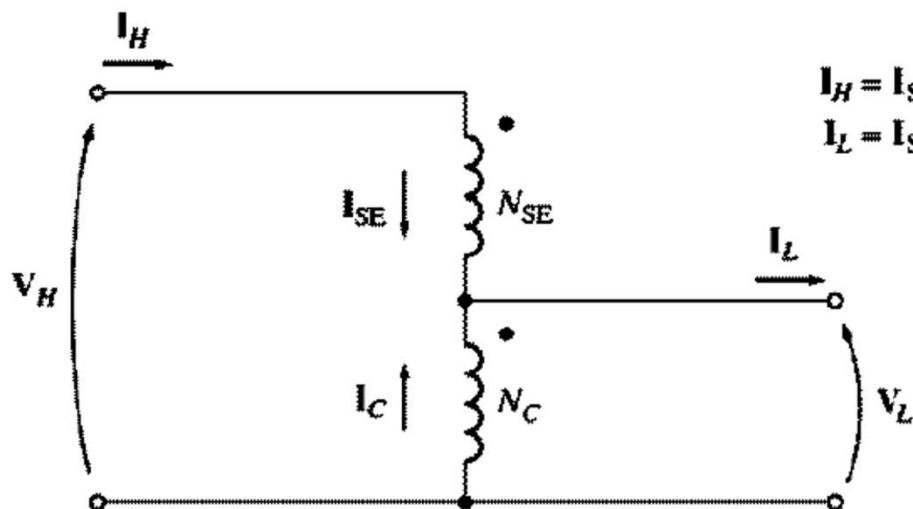

$$I_H = I_{SE}$$

$$I_L = I_{SE} + I_C$$

$$V_H = V_C + V_{SE}$$

$$V_C / V_{SE} = N_C / N_{SE}$$

$$V_H = V_C + \frac{N_{SE}}{N_C} V_C$$


$$V_L = V_C$$

$$V_H = V_L + \frac{N_{SE}}{N_C} V_L$$

$$= \frac{N_{SE} + N_C}{N_C} V_L$$

$$\boxed{\frac{V_L}{V_H} = \frac{N_C}{N_{SE} + N_C}}$$

روابط ولتاژ و جریان در اتوترانسفورماتور:

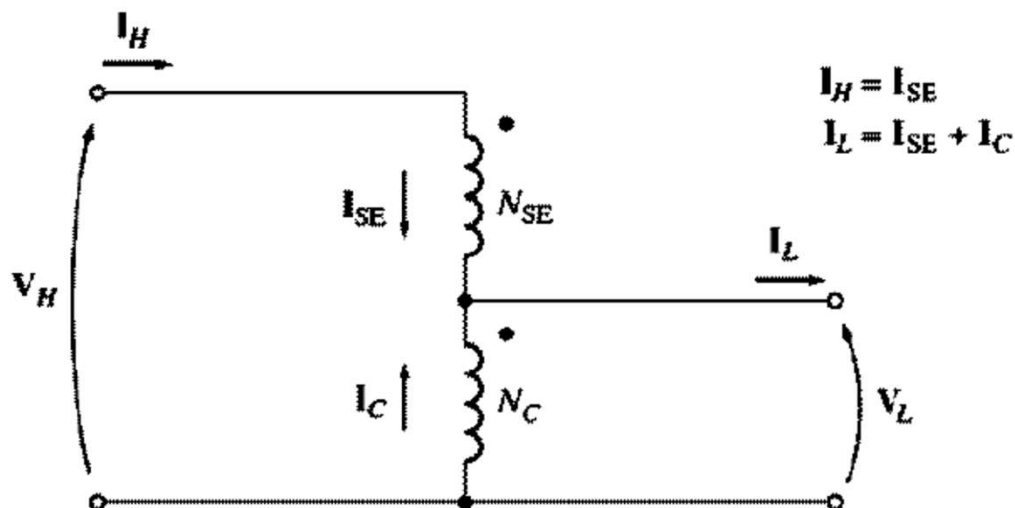

$$I_L = I_C + I_{SE}$$

$$I_C = (N_{SE}/N_C)I_{SE}$$

$$I_L = \frac{N_{SE}}{N_C} I_{SE} + I_{SE}$$

$$I_H = I_{SE}$$


$$I_L = \frac{N_{SE}}{N_C} I_H + I_H$$

$$= \frac{N_{SE} + N_C}{N_C} I_H$$

$$\boxed{\frac{I_L}{I_H} = \frac{N_{SE} + N_C}{N_C}}$$



روابط توان در اتوترانسفورماتور:

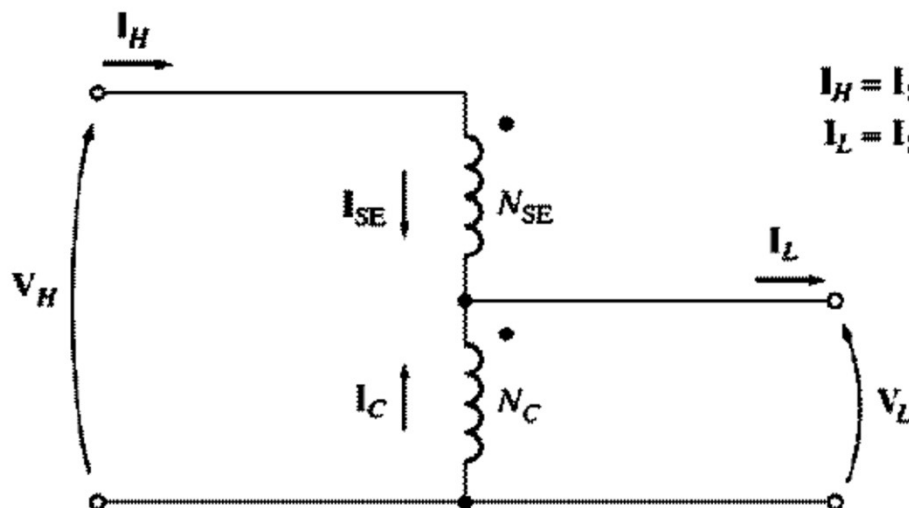

$$I_H = I_{SE}$$

$$I_L = I_{SE} + I_C$$

$$S_{in} = V_L I_L$$

$$S_{out} = V_H I_H$$

$$S_{in} = S_{out} = S_{IO}$$

$$S_W = V_C I_C$$

$$= V_L (I_L - I_H)$$

$$= V_L I_L - V_L I_H$$

$$S_W = V_L I_L - V_L I_L \frac{N_C}{N_{SE} + N_C}$$


$$= V_L I_L \frac{(N_{SE} + N_C) - N_C}{N_{SE} + N_C}$$

$$= S_{IO} \frac{N_{SE}}{N_{SE} + N_C}$$

$$\boxed{\frac{S_{IO}}{S_W} = \frac{N_{SE} + N_C}{N_{SE}}}$$

ترانسفورماتورهای سه فاز


ترانسفورماتورها

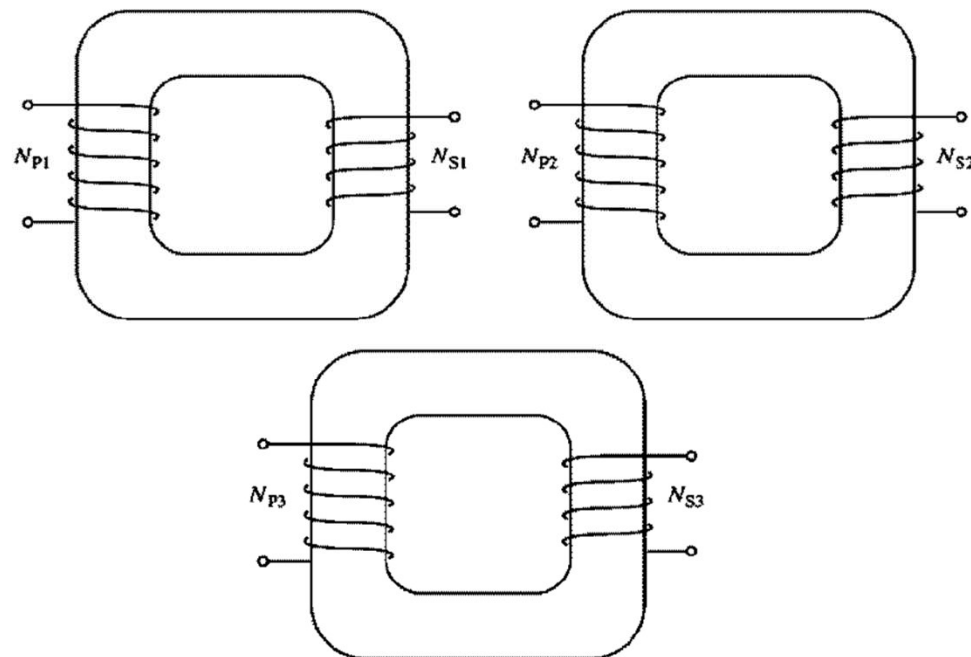

ترانسفورماتور سه فاز
متشکل از سه ترانسفورماتور تکفاز



ترانسفورماتور سه فاز
روی هسته سه ساقی

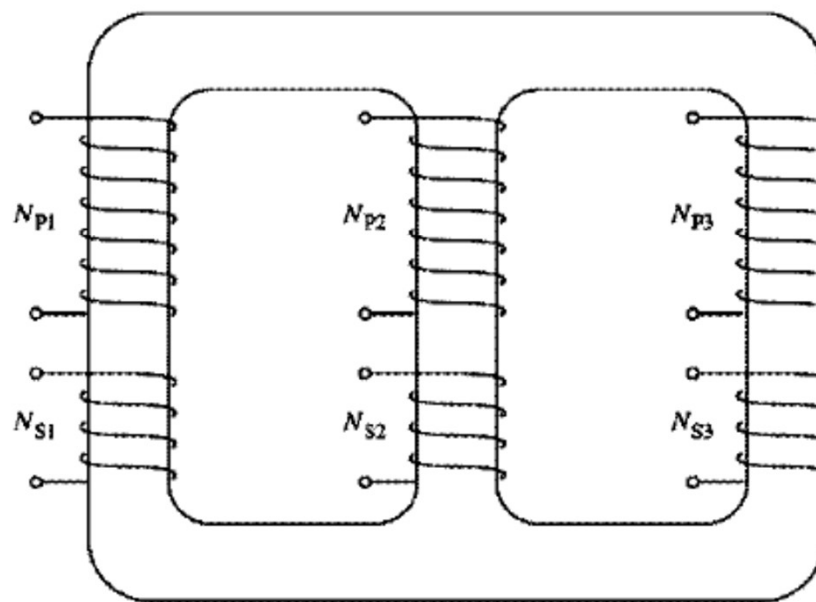



■ انواع اتصالات ترانسفورماتور سه فاز

○ ستاره / ستاره (Y / Y)

○ ستاره / مثلث (Y / Δ)

○ مثلث / ستاره (Δ / Y)


○ مثلث / مثلث (Δ / Δ)

$$\frac{V_{\phi P}}{V_{\phi S}} = a$$


ترانسفورماتورها




ستاره / ستاره (Y / Y)

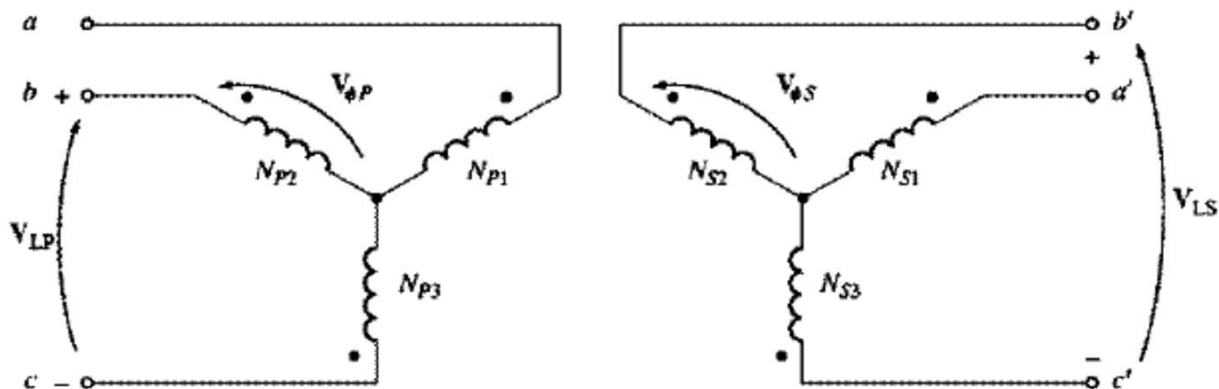

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3}V_{\phi P}}{\sqrt{3}V_{\phi S}} = a \quad Y-Y$$

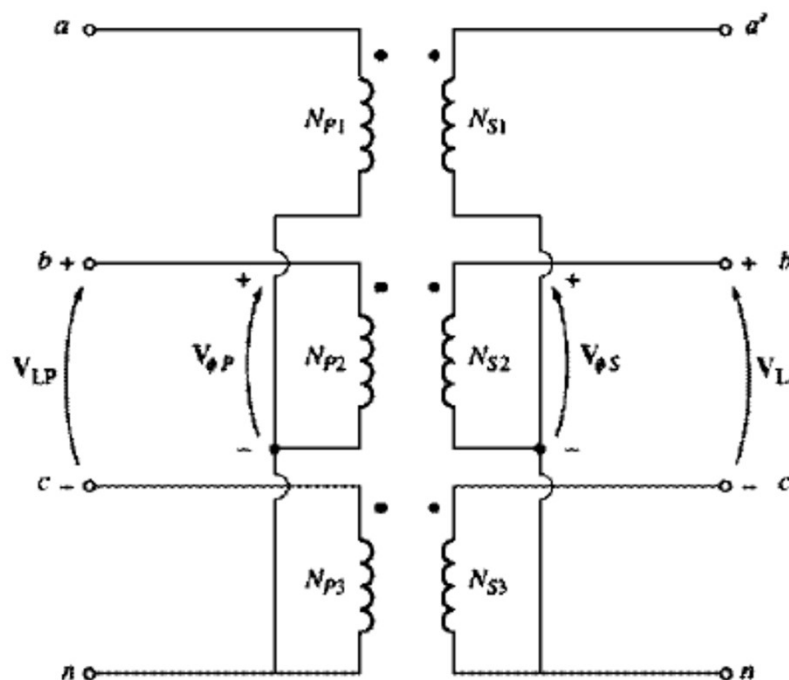


ستاره / مثلث (Y / Δ)


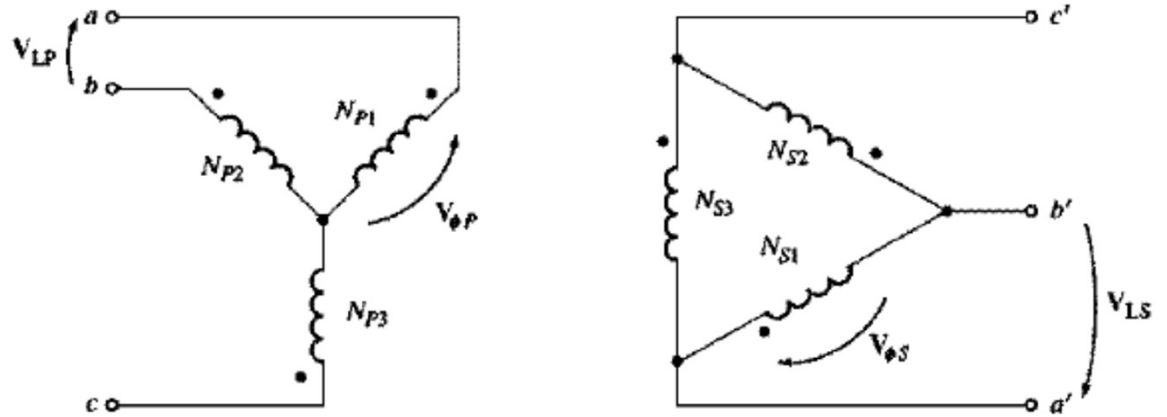


$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3}V_{\phi P}}{V_{\phi S}}$$

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \sqrt{3}a \quad Y-\Delta$$

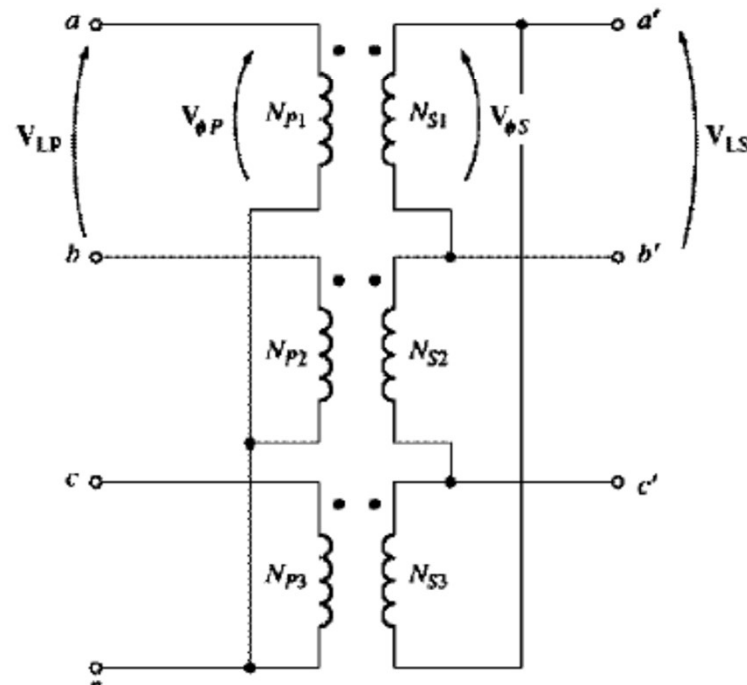


مثلت / ستاره (Δ / Y)

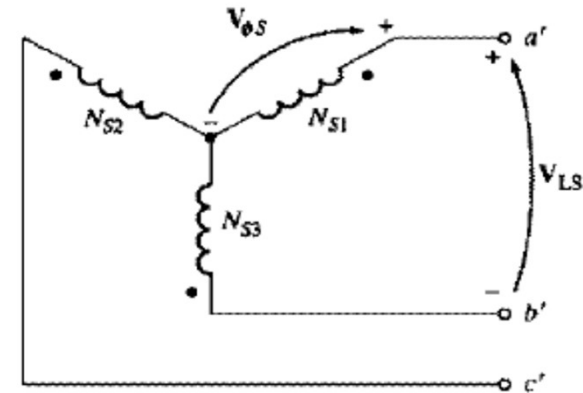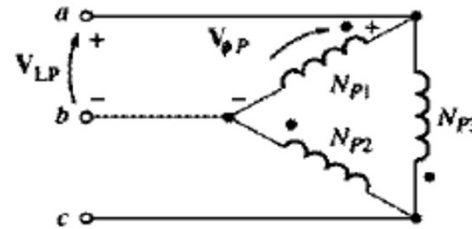


$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{V_{\phi P}}{\sqrt{3}V_{\phi S}}$$


$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{\sqrt{3}}{a} \quad \Delta-Y$$

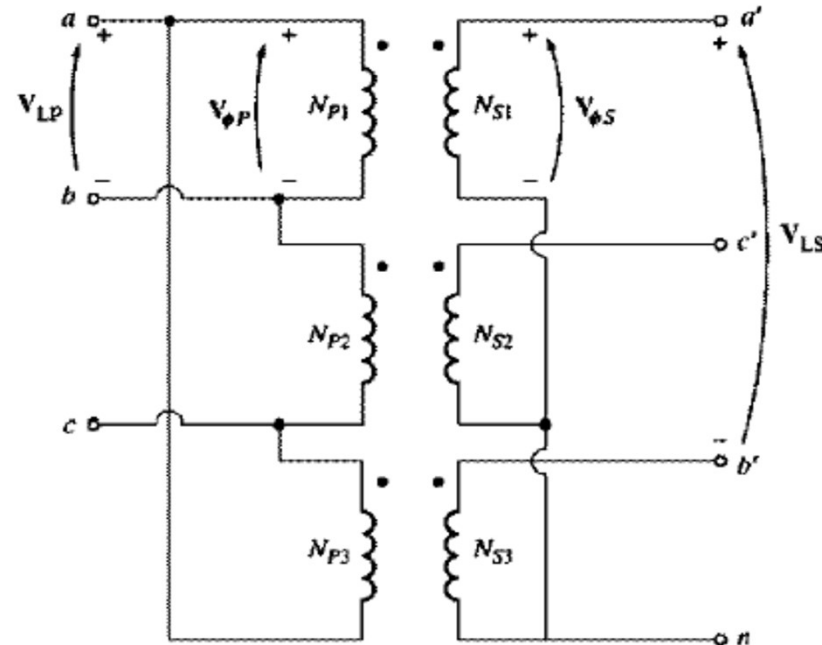

مثلث / مثلث (Δ / Δ)

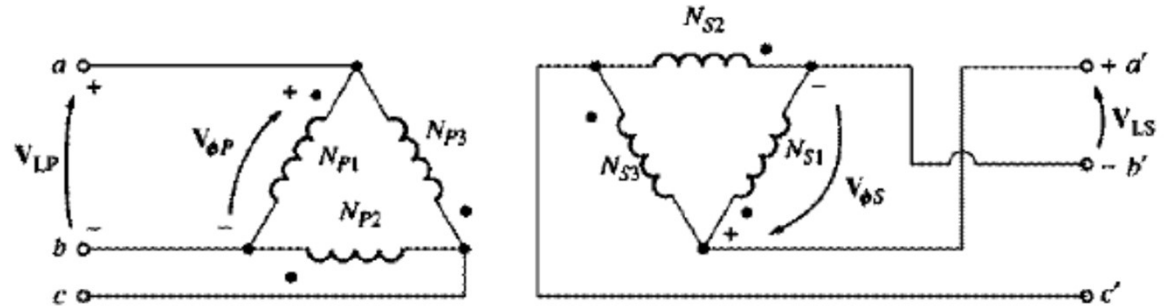

$$\frac{V_{LP}}{V_{LS}} = \frac{V_{\phi P}}{V_{\phi S}} = a \quad \Delta-\Delta$$

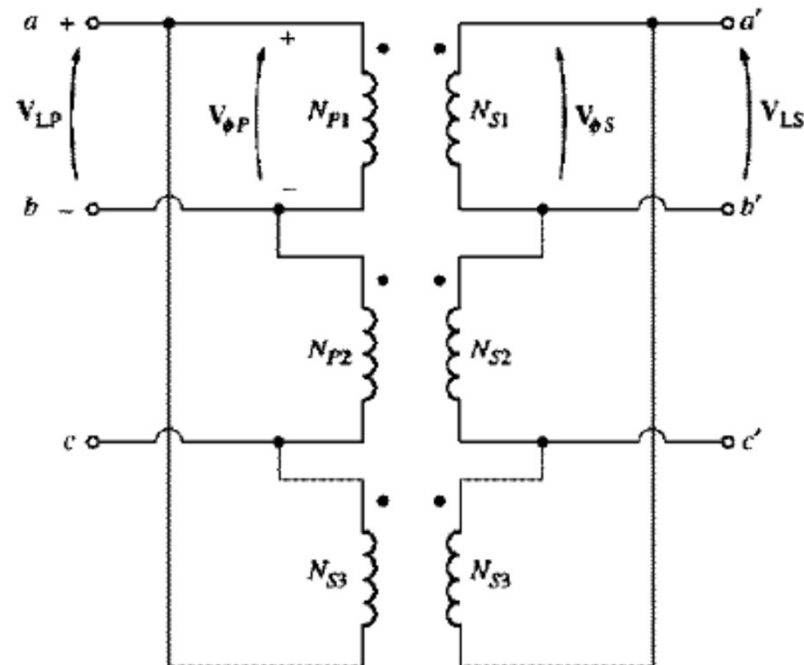

پایان